

# Datenblatt

Unser Baukastensystem für eine vollständige und flexible Lösung. Das Spindelhubgetriebe **MAR40G** erlaubt die Umsetzung von Umdrehungen in eine Linearverstellung, in Zug und/oder Druck.

## Merkmale im Überblick

- Baukastensystem für Turn-Key Lösungen
- Synchronlauf und präzise Positionier- und Zustellbewegungen
- Hub und Antrieb mit Last-Unterstützung
- Anwendungsmöglichkeit einzeln oder in Gruppen
- Anwendungsmöglichkeit mit Kardangelenken, Kupplungswellen und Winkelgetriebe
- Halbautomatische Systeme mit digitalen oder programmierbaren Anzeigen
- Automatische Systeme mit Achsmodulen
- Standard-Hublängen der Gewindespindel in mm:  
**50 - 100 - 200 - 300**
- Wartungsfrei: Lebensdauergeschmiert mit SANEG LX EP 2 (Fettschmierung)



Optional auf Anfrage:

Komplett mit Kupplungsflansche und Verlängerungswelle zur Visualisierung mit digitalen OP3 oder programmierbaren EP3 Positionsanzeigen (siehe Abmessungen MAR40G FL-OP3)

## Technische Eigenschaften







Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn (rechtsdrehend)
Radiallast	50 N (10 N $\cong$ 1 kg)
Axiallast (in Zug und Druck)	700 N (10 N $\cong$ 1 kg)
Spindelbelastung	<u>Nicht erlaubt</u>
Eingangsdrehzahl	max. 1.500 U/min
Getriebespieltoleranz	0,75° bis 1.5° max.
Abmessungen	
Gewindespindel	TPN Ø 14 - 4 mm Steigung
Hublänge	50 - 100 - 200 - 300 mm
Material	
Gewindespindel	Edelstahl (AISI 304)
Gehäuse	Aluminium, schwarz eloxiert
Verzahnung und Welle	Stahl, oberflächengehärtet
Sechskantstütze	Aluminium, grau eloxiert
Tragrohr	Edelstahl (AISI 304)
Gewicht	1,2 - 1,5 kg max.
Übersetzungen	1:1 - 1:2 - 1:4 - 1:7,5 - 1:10 - 1:15 - 1:20 - 1:30 - 1:40
Eingangsdrehmoment	siehe Leistungstabellen
Betriebstemperatur	-20 ... +80 °C
Lebensdauer	10.000 Stunden
Schmierung	SANEG LX EP 2 (Schmierfett)

# Datenblatt

## Montage

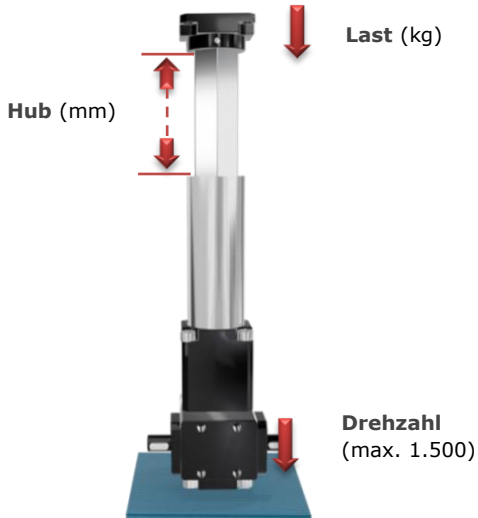

- Die Hauptursache für Brüche an der Trapezgewindespindel sind Radialbelastungen, die durch Exzentrizität entstehen.
- Dabei ist es notwendig die Spindel und Montagefläche vom Getriebe orthogonal auszurichten und die Ausrichtung zwischen Last und Spindel zur Vermeidung von Exzentrizität zu kontrollieren.
- Für den Einbau mehrerer Spindelhubgetriebe (auch durch Wellen verbunden) ist es wesentlich, dass die Kupplungen perfekt ausgerichtet sind, um die Last gleichmäßig zu verteilen. In diesem Fall wird der Einsatz von flexiblen Anschlüssen empfohlen, um Fehlansrichtungen auszugleichen.

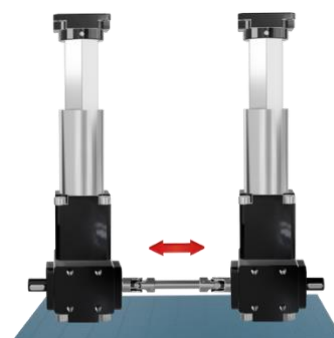Lastprüfung	Montage und Befestigung	
<p><b>Last (kg)</b> – Masse auf dem Spindelhubgetriebe  <b>Drehzahl (min<sup>-1</sup>)</b> – Erforderlich max. 1.500 U/min  <b>Hub (mm)</b> – Nutzbarer linearer Weg</p> 	<p>Die Einheit muss fest an der Maschinenstruktur auf einer ebenen, festen Montageplatte (nicht mitgeliefert) montiert werden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="813 851 1133 1467"> <p><b>Bodenhalterung</b></p>  <p>Platte/Halterung unter dem Gehäuse für <b>optimale Montage</b></p> </div> <div data-bbox="1133 851 1444 1467"> <p><b>Seitenhalterung</b></p>  <p>Die Seitenhalterung erlaubt eine max. Last von <b>100 kg</b></p> </div> </div>	
Montage		
 <p>Radial- oder Seitenkräfte auf der Spindel vermeiden – Hauptursache für Ausfälle.</p>	 <p>Spindel und Getriebeebe orthogonal ausrichten, Last und Spindel koaxial, Exzentrizität vermeiden.</p>	 <p>Mehrfach-Spindelhubgetriebe: Anschlüsse ausgerichtet; Zur Ausglei- chung von Fluchtfehlern Kupplungen verwenden.</p>


# Datenblatt

## Größenbestimmung

- Last (kg) = die Kraft die auf die Spindel angewendet wird
- Spindelgeschwindigkeit (mm/min) = die gewünschte Geschwindigkeit der Lasthandhabung.  
 Zu beachten ist die maximale Antriebsgeschwindigkeit der Spindel von 1.500 U/min.
- Hublänge (mm) = die lineare Strecke, die die Last bewegt werden muss, im Allgemeinen entspricht sie der Gesamtlänge der Gewindespindel.
- Drehmoment (Nm) = erforderliche Drehmoment für die Handhabung der Last.

## Abmessungen

### MAR40G

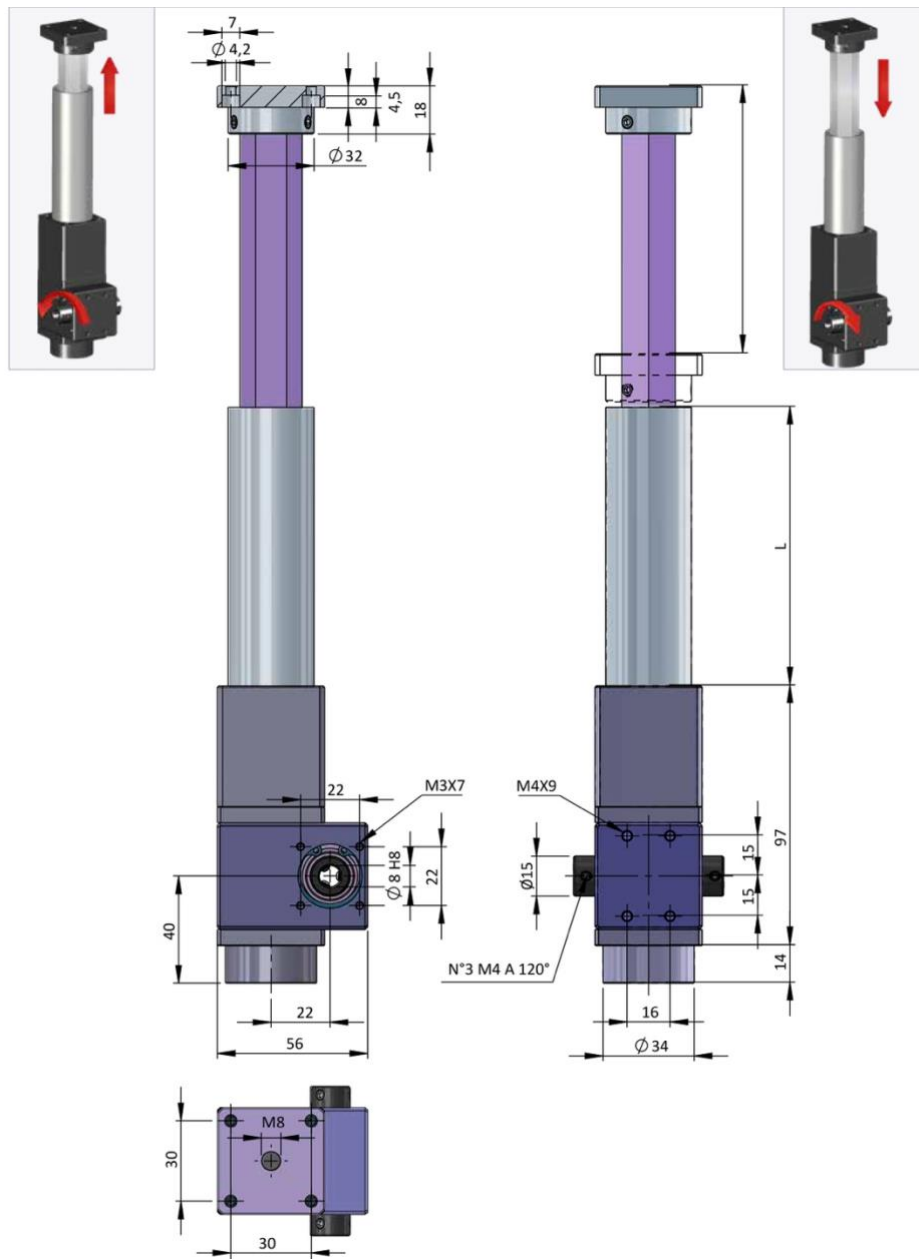


Alle Abmaße in mm

# Datenblatt

## MAR40G FL-OP3/EP3

Ausführung komplett mit Flansch und Verlängerungswelle; kompatibel für den Anbau einer Spindelpositionsanzeige OP3 oder programmierbarer Anzeige EP3, für das manuelle Einstellen und direkte Ablesen eines Messwertes

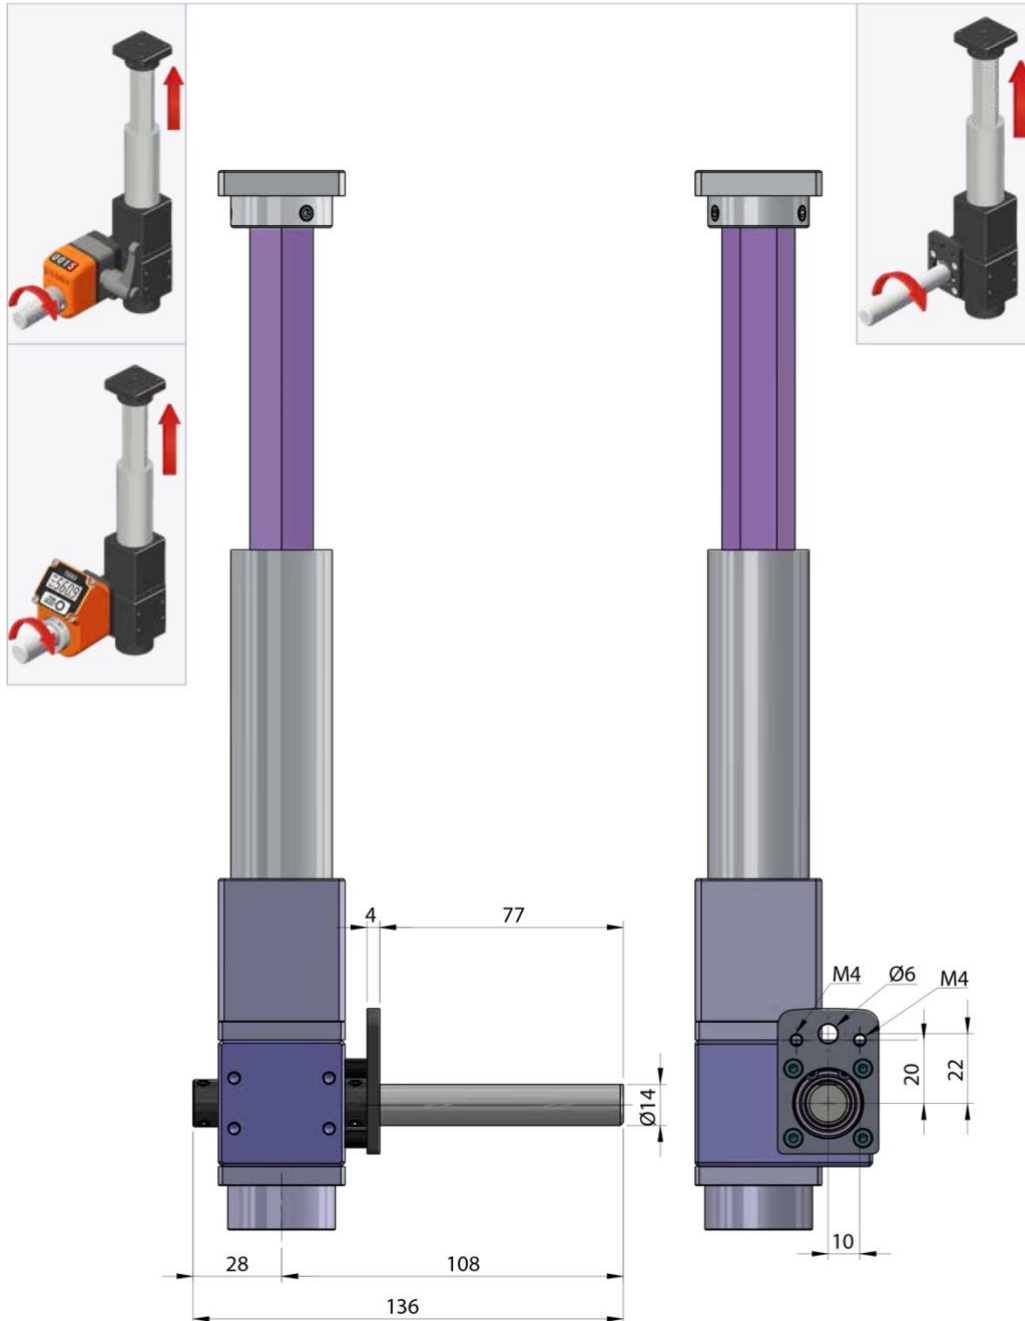

Alle Abmaße in mm

# Datenblatt

## Leistungstabellen

<b>Tab. 1</b>	= Handhabung von Lasten gemäß dem Eingangsdrehmoment
<b>Tab. 2</b>	= Handhabung von Lasten gemäß der Trapezspindel (mit Führungen)
<b>Tab. 3</b>	= Spindel-Verfahrgeschwindigkeit gemäß Eingangsdrehzahl
<b>i</b>	= Übersetzung [/]
<b>T</b>	= Drehmoment [Nm]
<b>C</b>	= Handhabung von Lasten [kg]
<b>s</b>	= Messweg [mm]
<b>ω</b>	= Drehgeschwindigkeit [rpm]
<b>v</b>	= Verfahrgeschwindigkeit [mm/s]

i [/]	Tab.1		Tab. 2		Tab. 3	
	T [Nm]	C [kg]	s [mm]	C [kg] (T max)	ω [rpm]	v [mm/s]
1/1	1	32,0	50	265,8	250	16,67
	2	64,0	100	265,8	500	33,33
	3	96,1	150	265,8	750	50,00
	4	128,1	200	265,8	1000	66,67
	5	160,1	250	265,8	1250	83,33
	6	192,1	300	265,8	1500	100,00
	7	224,2				
	8	256,2				
	8,3	265,8				
1/2	0,5	32,0	50	269,0	250	8,33
	1	64,0	100	269,0	500	16,67
	1,5	96,1	150	269,0	750	25,00
	2	128,1	200	269,0	1000	33,33
	2,5	160,1	250	269,0	1250	41,67
	3	192,1	300	269,0	1500	50,00
	3,5	224,2				
	4	256,2				
	4,2	269,0				
1/4	0,25	32,0	50	288,2	250	4,17
	0,5	64,0	100	288,2	500	8,33
	0,75	96,1	150	288,2	750	12,50
	1	128,1	200	288,2	1000	16,67
	1,25	160,1	250	288,2	1250	20,83
	1,5	192,1	300	288,2	1500	25,00
	1,75	224,2				
	2	256,2				
	2,25	288,2				

# Datenblatt

i [/]	Tab.1		Tab. 2		Tab. 3	
	T [Nm]	C [kg]	s [mm]	C [kg] (T max)	$\omega$ [rpm]	v [mm/s]
1/7,5	0,1	24,0	50	288,2	250	2,22
	0,2	48,0	100	288,2	500	4,44
	0,3	72,1	150	288,2	750	6,67
	0,4	96,1	200	288,2	1000	8,89
	0,5	120,1	250	288,2	1250	11,11
	0,6	144,1	300	288,2	1500	13,33
	0,7	168,1				
	0,8	192,1				
	0,9	216,2				
	1	240,2				
	1,1	264,2				
	1,2	288,2				
1/10	0,1	21,1	50	253,6	250	1,67
	0,2	42,3	100	253,6	500	3,33
	0,3	63,4	150	253,6	750	5,00
	0,4	84,5	200	253,6	1000	6,67
	0,5	105,7	250	253,6	1250	8,33
	0,6	126,8	300	253,6	1500	10,00
	0,7	148,0				
	0,8	169,1				
	0,9	190,2				
	1	211,4				
	1,1	232,5				
	1,2	253,6				
1/15	0,1	24,5	50	294,0	250	1,11
	0,2	49,0	100	294,0	500	2,22
	0,3	73,5	150	294,0	750	3,33
	0,4	98,0	200	294,0	1000	4,44
	0,5	122,5	250	294,0	1250	5,56
	0,6	147,0	300	294,0	1500	6,67
	0,7	171,5				
	0,8	196,0				
	0,9	220,5				
	1	245,0				
	1,1	269,5				
	1,2	294,0				

# Datenblatt

i [/]	Tab.1		Tab. 2		Tab. 3	
	T [Nm]	C [kg]	s [mm]	C [kg] (T max)	$\omega$ [rpm]	v [mm/s]
1/20	0,1	42,3	50	295,9	250	0,83
	0,2	84,5	100	295,9	500	1,67
	0,3	126,8	150	295,9	750	2,50
	0,4	169,1	200	295,9	1000	3,33
	0,5	211,4	250	295,9	1250	4,17
	0,6	253,6	300	295,9	1500	5,00
	0,7	295,9				
1/30	0,1	30,3	50	302,6	250	0,56
	0,2	60,5	100	302,6	500	1,11
	0,3	90,8	150	302,6	750	1,67
	0,4	121,1	200	302,6	1000	2,22
	0,5	151,3	250	302,6	1250	2,78
	0,6	181,6	300	302,6	1500	3,33
	0,7	211,8				
	0,8	242,1				
	0,9	272,4				
	1	302,6				
1/40	0,1	55,7	50	278,6	250	0,42
	0,2	111,4	100	278,6	500	0,83
	0,3	167,2	150	278,6	750	1,25
	0,4	222,9	200	278,6	1000	1,67
	0,5	278,6	250	278,6	1250	2,08
			300	278,6	1500	2,50

# Datenblatt

## Bestellbeispiel

<b>Typ</b> <b>MAR40G</b>	<b>MAR40G</b>	-	<b>1:1</b>	-	<b>200</b>	-
<b>Übersetzungen</b>	<b>1:1</b> - 1:2 - 1:4 - 1:7,5 - 1:10 - 1:15 - 1:20 - 1:30 - 1:40					
<b>Hublänge (mm)</b>	50 - 100 - <b>200</b> - 300					
<b>Kupplungsflansch (optional)</b>	= keine Angaben (Standard) FL-OP3/EP3 = für Spindelpositionsanzeige					
<b>Positionsanzeige (optional) bitte separat bestellen</b>	= keine Angaben (Standard) OP3 = Spindelpositionsanzeige OP3 EP3 = Spindelpositionsanzeige EP3					



Unsere Spindelhubgetriebe **MAR40G** sind erhältlich in Kombination mit den Spindelpositionsanzeige **OP3/EP3**. Spindelpositionsanzeige bitte separat bestellen. Weitere Informationen zu unseren Spindelpositionsanzeigen, finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt.

Weitere Ausführungen, die nicht aus dem Bestellschlüssel generiert werden können, sind ggf. auf Anfrage als Sonderausführung erhältlich.

## Zubehör


<p>Handräder</p>	<p>Umlegegriffe</p>	<p>Lagerböcke</p>	<p>Flansche</p>
<p>Kardangelenke</p>	<p>Kupplungswellen</p>	<p>Klemmflansche</p>	<p>Winkelgetriebe</p>

# Datenblatt

## Systemkomponenten

<p>Digitale Positionsanzeigen</p> 	<p>Programmierbare Anzeigen</p> 	<p>Achsmodule</p> 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Kombinations- / Anwendungsmöglichkeiten

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.willtec.de](http://www.willtec.de)

Hersteller: **FIAMA** since 1913

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die er für deren Verbesserung für erforderlich hält.